

Núñez de Balboa

- El ancho de paso en las aceras de esta zona es aproximadamente de un metro. Aparcamiento discrecional en traseras de Santiago que impiden el paso a los peatones. Imágenes 220001 y 220002.

- **Cruce con la calle Hontanar: con bordillos.** Imagen 220003, 220004 y 220005.

- Vado vehicular que altera pendientes e invade todo el paso con la indicación de “Aviso grua”. ¿A quién pueden avisar los peatones ante esta vulneración de la ley? Imagen 220006.

- Aparcamiento reservado sin señalización vertical. Imagen 220007.

- **Cruce con calle Mirabuenos: con bordillos.** Salida de vehículos invadiendo y cambiando pendientes del itinerario peatonal. Imagen 220008.

- Debido a vados vehiculares el acceso en silla de ruedas hasta la calle Pizarro debe hacerse por la calzada. Imágenes 220009 y 220010.

Diego de Avellaneda

Dispone de cierto grado de accesibilidad suprimiendo mobiliario urbano en línea de fachada y rejilla en el itinerario peatona. Imágenes 220011 y 220012.

Fernán González hasta colegio.

- El paso para peatones por la acera números impares se hace intransitable por los vados vehiculares, donde la alteración de pendientes es muy pronunciada. Imágenes 220013, 220014, 220015.

- Vado peatonal en cruce con Ortiz de Zárate: Sin embocadura reglamentaría, cantos vivos, sin enrasar, falta de pavimento táctil direccional, invasión itinerario peatonal... Imagen 220018.

- Vado peatonal en cruce con Valdecarros: Igual que el anterior. Imágenes 220019, 220020 y 220021.

- Vado peatonal en cruce con Ponce de León. Sin pavimento táctil direccional, cantos vivos, sin enrasar, falta longitud de embocadura... Imagen 220026

Ortiz de Zárate

- Se puede pasear por la zona sin dificultad. Imágenes 220016, 220017.

Mirabuenos-Valdecarros-Hontanar-Ponce de León

- **Cruce de Mirabuenos con Valdecarros: En ambos lados bordillos.** Imágenes 220022 y 220023.

- **Cruce de Hontanar con Valdecarros. En ambos lados bordillos.** Imágenes 220024 y 220025.

- Vados vehiculares en Ponce de León: Alteran pendientes e invaden paso. Imágenes 220027 y 220028.

- **Cruce Ponce de León con Mirabuenos. Existen bordillos.** Vado vehicular de reciente creación altera pendientes e invade paso peatonal. Figura 220029.

- **Cruce Ponce de León con Hontanar. Existencia de bordillos.** Imagen 220030.

CONCLUSIÓN

Hay muchos vados peatonales que realizar (se indican resaltados en amarillo). Los vados existentes carecen de pavimentos táctil direccional, están mal enrasados y con cantos vivos, la embocadura es insuficiente...

- Los vados vehiculares que alteran pendientes e invaden el insuficiente paso peatonal hacen intransitables estas calles.

